

Byggnadsbeskrivning – Issjöa missionshus

Händelser:

- Byggnaden är uppförd 1859–1860
- Trägolvtäckning: 1800-talets slut
- Moderniserad 1911
- Taket bytt: 1940-talet och 2014

Omgivningen:

Missionshuset omges av bokskog och hela fastigheten ligger i ett område med stort inslag av bokskog och i dess omgivning har Skogsstyrelsen pekat ut delar av dessa som skogar med naturvärde.

I skogen bakom missionshuset, på dess västra sida, finns ett utedass som är byggt av en regelstomme som är klädd med rödslammad locklistpanel under pulpettak med sinuskorrugerad plåt. Byggnaden har två dörrar. Vid utedasset fanns tidigare en stallbyggnad som brann ned för många år sedan, idag är bara grunden kvar.

Exteriör:

Grund, stomme och fasader: Byggnaden har en låg men gedigen stengrund av natursten och en timmerstomme som är klädd med rödslammad locklistpanel.

Tak: Sadeltaket var från början klätt med spån. På 1940-talet lades fjällplattor av eternit ovanpå spåntaket. År 2014 ersattes eterniten med enkupigt lertegel, bidrag lämnades av Länsstyrelsen.

Fönster: Byggnaden har vita spröjsade enkelfönster, tre på den östra långsidan och fyra på den västra långsidan. På den norra gaveln finns två fönster på bottenvåningen och två på vindsvåningen. På den södra gaveln finns två fönster på bottenvåningen och ett på vindsvåningen. Öppningsbara fönsterbågar finns endast i salen och på läktaren. I de fönsteröppningar där det finns öppningsbara fönsterbågar är endast en av två fönsterbågar öppningsbar. En ovanlig konstruktion är att gångjärnet sitter på mittstolpen och hörnjärnen på de yttre hörnen, normalt brukar det vara tvärt om. Gångjärnen är av tidstypisk modell från 1800-talets andra hälft.

Dörrar: På byggnadens östra långsida finns en vitmålad pardörr av trä som fungerar som byggnadens huvudingång och som leder in till kyrksalen. Pardörren har ett lås av trä med två byglar och med snickrad skjutbar del, klinka och gångjärn är handsmidda. En trappa av sten leder upp till dörren. På den norra gaveln finns en vitmålad dörr av trä med ett överljusfönster. Dörren har fungerat som ingång till en mindre bostadsdel bestående av ett kök samt två bostadsrum. Utanför dörren finns en trappa av sten.

Övrigt: På äldre fotografier syns en veranda på byggnadens långsida, denna är borta idag.

Interiör:

Bottenvåning:

Bottenvåningen består av en stor kyrksal med läktare. I byggnadens norra del finns ett kök samt två bostadsrum, ett på vardera sidan om köket. Bottenvåningen hade från början ett jordgolv men på slutet av 1800-talet lades ett plankgolv av furu in.

Kyrksal:

Golv: Golvet består av furuplank med olika bredder och längder och som har synliga spikar, inlagt i slutet av 1800-talet.

Väggar: Väggarnas nedre delar är klädda med tunt fernissad pärlspontpanel upp till en tredjedel av fönsterhöjden. Över pärlsponten är väggarna pappspända och målade i en ljus beige kulör.

Tak: Brutet innertak som är pappspänt och vitmålat. Tunna vitmålade taklister finns i rummet. Taket under läktaren har synliga vitmålade bjälkar och på dem vilar vitmålade breda plankor.

Snickerier: Snickerier så som fönster- och dörrfoder är från byggnadstiden och målade i vitt. De brunbetsade golvsocklarna är höga och troligen från tiden då golvet lades in. Två åttkantiga pelare hjälper till att bära upp läktaren.

Övrigt: Kyrksalens bänkar är av obehandlad furu. Vid rummets inre vägg finns ett podium byggt av breda träplankor. På väggen bakom podiet finns en tavla med bibelspråk. Rummet har sju fönster. I rummets södra del finns en läktare som byggdes för att bereda plats för fler besökare, oklart när det skedde. I byggnadens sydöstra hörn finns en inbyggd trappa upp till läktaren.

Majas kammare:

Golv: Golvet består av furuplank med olika bredder och längder och som har synliga spikar, inlagt i slutet av 1800-talet.

Väggar: Väggarna är tapetserade med en 1920-1930-talstapet samt en smal bård under taklisten och runt öppna spisen.

Tak: Taket består av ett vitmålat, handhyvlat brädtak med vitmålade enkla och släta taklister.

Snickerier: Profilerade vitmålade dörr- och fönsterfoder från byggnadstiden. Golvsocklarna är omålade och delvis övertapetserade. Vitmålad spegeldörr med kammarlås in mot kyrksalen, en enkel vitmålad trädörr leder in till köket. Den har ett smitt handtag och låsanordning.

Övrigt: I rummet finns en vitlimmad öppen spis och två fönster.

Kök:

Golv: Golvet består av furuplank med olika bredder och längder och som har synliga spikar, inlagt i slutet av 1800-talet.

Väggar: Väggarna är tapetserade med en randig tapet.

Tak: Taket består av ett vitmålat handhyvlat brädtak med vitmålade liggande taklister.

Snickerier: Profilerade vitmålade dörr- och fönsterfoder från byggnadstiden. Golvsocklarna är omålade och delvis övertapetserade.

Övrigt: I köket finns en vitlimmad spis med en liten bakugn. En entrédörr finns på den norra väggen. Den är tillverkad av vitmålat trä med överljusfönster och smidda handtag och gångjärn samt ett ålderdomligt lås. Mellan köket och de två kamrarna finns vitmålade trädörrar med smidda handtag och lås.

Östra kammaren:

Golv: Golvet består av furuplank med olika bredder och längder och som har synliga spikar, inlagt i slutet av 1800-talet.

Väggar: Väggarna är tapetserade men en tapet som är mönstrat i vitt och ljus grå kulörer, troligen från 1950-talet.

Tak: Taket är pappspänt och vitmålat med taklister som är övertapetserade.

Snickerier: Profilerade vitmålade dörr- och fönsterfoder från byggnadstiden. Golvsocklarna är omålade och delvis övertapetserade.

Övrigt: I rummet finns en vitlimmad öppen spis och två fönster. Vitmålad spegeldörr med kammarlås in mot kyrksalen, en enkel vitmålad trädörr leder in till köket. Den har ett smitt handtag och låsanordning. Bakom en dörr i kammaren finns en trappa upp till vindsrummet och den så kallade skolsalen.

Vindsvåning:

Vindsvåningen består av ett rum som kallas skolsalen och som ligger i byggnadens norra ände samt en läktare i byggnadens södra ände.

Skolsalen:

Golv: Golvet består av furuplank med olika bredder och längder och som har synliga spikar.

Väggar: Väggarna är tapetserade med tapeter med två olika mönster, som ser ut som 1800-talsmönster. På ytterväggen har tapeten dolts bakom brun pappspänning. Två olika tapetbårder syns, den ena består av en röd meanderbård. Två väggar har endast synliga brädor.

Tak: Det devis brutna taket är gjort av breda träplankor som är omålade.

Snickerier: Profilerade vitmålade fönsterfoder från byggnadstiden. Den höga golvsockeln är av profilerat omålat trä.

Övrigt: Vindsrummet användes bland annat som skolsal. Rummet har två fönster och på en vägg sitter en gammal griffeltavla. I rummet finns en stor putsad skorstensstock som är omålade. En enkel trädörr finns mellan rummet och trappan. På rummets västra sida finns ett litet vindsutrymme.

Läktaren:

Golv: Golvet består av furuplank med olika bredder och längder och som har synliga spikar.

Väggar: Trappans samt läktarens yttervägg är tapetserad med en 1800-talstapet av samma sort som delvis finns i skolsalen.

Tak: Taket består av vitmålade handhyvlade brädor med enkla vita taklister.

Snickerier: Profilerat vitmålat fönsterfoder från byggnadstiden.

Övrigt: Läktaren bärs upp av kraftiga timmerbjälkar samt två pelare. Den nås via en brant, omålad trätrappa i byggnadens sydöstra hörn. Läktarens balustrad är målad mot kyrksalen i ljus grå och gröna kulörer samt omålat mot själva läktaren. På läktaren finns ett fönster.

Underhåll


Byggnaden har ett visst underhållsbehov. Bland annat behöver fasadens panel lagas eller bytas på några ställen och den behöver rödslmmas. Fönster och fönsterkarmar behöver en översyn, målas om och kanske kittas. I flera rum flagnar takfärgen och färgen på de öppna spisarna. På läktaren och i vindsrummet har tapeterna delvis fallit sönder.

Skalenliga ritningar på byggnaden samt en vård- och underhållsplan för byggnad och tomt behöver tas fram.

Issjöa missionshus, Bottenvåning

OBS! Skissen är ej skalenlig

Skiss av Helena Lundgren, Länsstyrelsen i Kronoberg, 2021-11-30

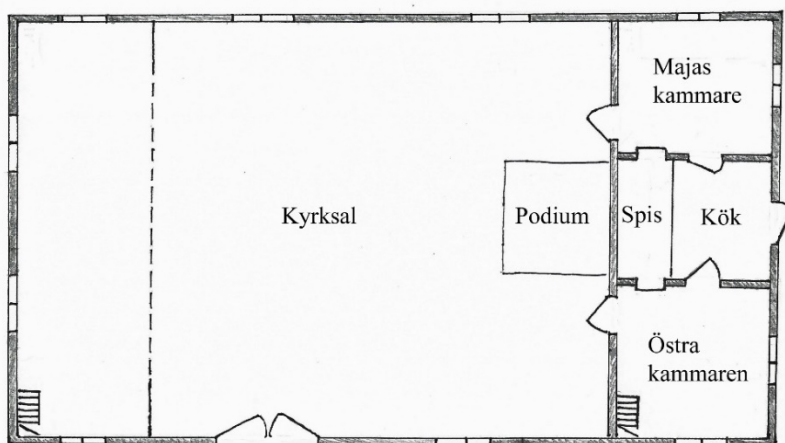

Issjöa missionshus, Vindsvåning

OBS! Skissen är ej skalenlig

Skiss av Helena Lundgren, Länsstyrelsen i Kronoberg, 2021-11-30

